



Raport de evaluare

Nume client:	Marian Dumitru	Numar contract:
Raport numar:	0000000053297-DE29	Referinta numar:00029
Nr. de inmatriculare	-	

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI

Sumarul verificarii tehnice efectuate			
Nr. de identificare:	W0LGT8GL7C1106706	Kilometri parcusi cititi:	114943 km
Prima inmatriculare:	05.2012	Data inspectiei/-orasul:	19.11.2016 Nürnberg
Tipul autovehiculului:	Autoturism	Provenienta:	Necunoscuta
Model:	Kombi	Tip motor / Cilindri:	4 cilindri
Combustibil / Clasa de emisie:	Diesel	Tractiune:	Fata
Cutie de viteze :	Manuala 6 viteze	Numar de proprietari:	2
Capacitate cilindrica / putere:	1956 ccm / 96kW/131PS	Numar chei:	2
Culoare:	Negru metalizat	Tip tapiterie:	Stofa
Nr. usi /nr. locuri:	5 / 5	Culoare interioara:	Negru
Urmatoarea inspectie:	05.2017	Sa fumat in masina:	Nu
Carte service:	Da	Automobilul poate fi condus:	Da
Ultimul service km/data:	101420/08.09.2015	Documente prezentate:	Certificatul de inregistrare
		Locul de vizitare	Parcare vanzator

Raportul de evaluare este impartial si dupa cele mai bune cunostinte realizat.Fotografiile continute de acest raport sunt parti ale descrierii autovehiculului in ceea ce priveste starea de fapt a autovehiculului.

Cauciucuri montate pe

Cauciucuri / Tip janta:	Cauciucuri de vara	Aluminiu
Partea fata-stanga / Stare(mm)	Kleber	245-40-R19 VL 5 mm
Partea fata-dreapta / Stare(mm)	Kleber	245-40-R19 VL 5 mm
Partea spate-stanga / Stare(mm)	Kleber	245-40-R19 VL 5 mm
Partea spate-dreapta / Stare(mm)	Kleber	245-40-R19 VL 5 mm
Roata de rezerva:	Continental	245-40-R19 VL 6 mm
Starea rotii de rezerva:	Foarte buna	

Dotari de serie

5 Usi	Carte service
Bluetooth	Scaune fata incalzite
Computer de bord	Imobilizator electronic
CD player	Servodirectie
Interfață MP3	Sistemul Start / Stop
Sistem ISOFIX (de fixare a scaunului pentru copii)	Controlul vitezei de croazieră
Proiectoare ceata	Tuner / Radio
Jante din aliaj	Sistem audio cu sase difuzoare
Senzor de lumini si ploaie	Jante din aliaj originale Opel
Lumini pe timp de zi	Scaune cu memorie
Senzori parcare fata+spate	Bancheta fractionabila 1/3, 2/3
Filtru de particulare	Oglinzi electrice
Xenon	Controlul presiunii in pneuri
Scaune electrice incalzite fata	ABS
Tapiterie piele	Volan piele
Comenzi pe volan	Alarma

Verificare generala

Proba de conducere:	Realizata A fost facuta o proba de conducere a autovehiculului ,timp in care au fost facute mai multe verificari,rezultatele gasindu-se in urmatoarele pagini ale raportului.
Kilometraj plauzibil:	Da
Informatii:	

Verificare eventualelor daune

Verificare eventuale reparatii:	Nu au fost sesizate Urmare a masurarii grosimii peliculei de vopsea a stratului exterior a autovehiculului nu a putut fi constatate eventuale accidente anterioare.
Masurarea peliculei de vopsea	Valorile măsurate au fost în toleranțele finisajelor originale. Informații care sa arate un accident precedent verificarii sau sugerează revopsire,nu au fost identificate.
Daune constatate:	Nu au fost constatate. Pe caroseria exteriora a autovehiculului nu au fost gasite urme de accident (altele decât semnele obișnuite de utilizare).
Indicatii:	-

Sumarul verificarii tehnice efectuate

Motorul in mers:	✓ In ordine	Cutie de viteze	✓ In ordine
Ambreiaj:	✓ In ordine	Alternator / incarcare	✓ Limitat verificat
Sistemul de franare:	✓ Limitat verificat	Pierderi ulei	✓ In ordine
Cureaua de distributie:	○ Neexistenta(pe Lant)	Baterie	✓ In ordine
Sistem de evacuare:	✓ In ordine	Amortizoare	✓ Limitat verificat
Sistemul de iluminare:	✓ In ordine	Ceasuri de bord	✓ In ordine
Indicatoarele bord:	✓ In ordine	Sistem climatizare	✓ In ordine

Elementele tehnice verificate

Motorul la mers in sarcina si in gol:	In timpul probei nu au fost sesizate zgomote anormale motorul ruland rotund.
Cutie de viteze	Cutia de viteze a fost testata in timpul probei de condus fara a fi sesizate probleme.
Ambreiaj:	Ambreiajul a fost testat in timpul probei de condus functionand fara a fi sesizate probleme.
Alternator / incarcare:	A fost facuta in baza indicatorului de bord care specifica incarcarea.
Sistemul de franare:	A fost testat in timpul probei de condus, acesta comportandu-se normal.Deasemenea a fost verificat si vizual fara a fi sesizate probleme.
Pierderi ulei:	La momentul verificarii nu au fost constatate pierderi de ulei.Nivelul de ulei sa afla intre nivelul minim si maxim.
Cureaua de distributie:	Masina nu are curea de distributie(transmisia este pe lant)
Baterie	Bateria la momentul verificarii a fost in stare buna de functionare, autoturismul putand porni fara ajutorul altor instalatii de pornire.

Sistem de evacuare:

Sistemul de evacuare a fost verificat vizual si acustic fara a fi sesizate probleme.

Amortizoare

Amortizoarele au putut fi verificate doar partial datorita conditiilor disponibile ,eventuale probleme neputand fi sesizate.

Sistemul de iluminare:

La momentul verificarii nu au fost constatate probleme de functionare totul functionand corect.

Ceasuri de bord

La momentul verificarii ceasurile de bord si indicatoarele de bord functionau normal.


Sistem climatizare

La momentul verificarii sistemul de climatizare functiona corect.







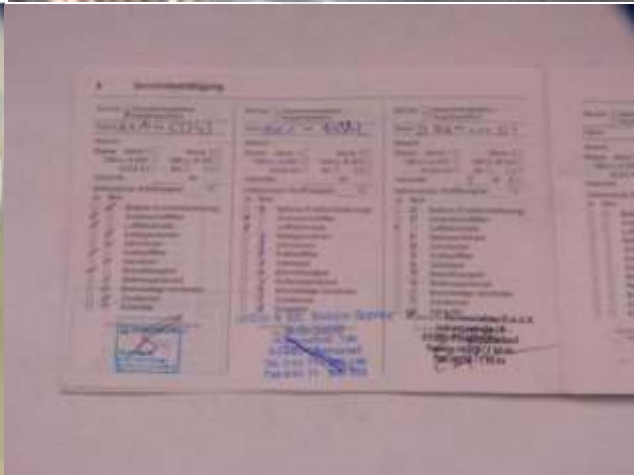


Daune constatate

 Caroserie partea exterioara

Element de caroserie

1. Janta dreapta spate
2. Partea dreapta
3. Janta stanga spate
4. Prag partea dreapta
5. Spoiler fata partea stanga
6. Spoiler fata central
7. Spoiler fata dreapta
8. Capota
9. Capota

Daune

Julita / Zgaraiata
Lovitura / Infundat usor
Julita / Zgaraiata
Lovitura / Infundat
Lovit
Lovituri pietre
Lovituri pietre
Lovitura
Afectat lacul

1.



2.



3.





4.



5.

SAMPLE

6.



7.



8.

